

# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## SÉRIE MINI 45

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR  
AVEC FER EC-100



**ROTONDI**<sup>®</sup> group



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SELON LA NORME ISO 17050

Non.

Cette déclaration fait référence à :

Nom du fabricant : ROTONDI GROUP Srl

Adresse du fabricant : VIA FRATELLI ROSSELLI 14/16 – 20019 SETTIMO MILANESE

Description du matériel : GÉNÉRATEUR DE VAPEUR EN FER À REPASSER

Modèle et type : MINI 45

Client:

Année de fabrication : 2023

Le groupe ROTONDI srl, signataire de la présente déclaration, déclare sous sa propre responsabilité que les machines couvertes par cette déclaration sont conformes aux exigences des directives et de la législation CE applicables :

- DIRECTIVE BVD 2014/35/UE Directive Basse Tension : normes appliquées EN 60335-1

- DIRECTIVE CEM 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique : normes appliquées EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Directive basse tension : 2014/35/UE  
EN 60335-2-3:2016  
EN 60335-1:2012 +AC:2014 + A11:2011

et c'est le dossier de construction technique qui a été rédigé pour la série MINI 45 rév.  
2023 \_ivi prévu.

Settimo Milanese sur :

DIRECTEUR TECHNIQUE :  
DAVID ROTONDI

## 1. INDEX

1. CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE	PAGE 1
2. IMPORTANT	PAGE 1
3. OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET PRÉPARATION À L'UTILISATION	PAGE 1
4. RACCORDEMENT ET/OU REMPLACEMENT DU FER	PAGE 2
5. MISE EN SERVICE	PAGE 2
6. OBLIGATIONS ET RISQUES RÉSIDUELS	PAGE 3
7. REPASSAGE	PAGE 4
8. REMPLIR D'EAU DANS LA CHAUDIÈRE	PAGE 4
9. ROBINET DE VIDANGE DE LA CHAUDIÈRE (EN OPTION)	PAGE 5
10. BON FONCTIONNEMENT	PAGE 5
11. INTERVENTIONS ET RÉPARATIONS MINEURES	PAGE 5
12. ENTRETIEN OBLIGATOIRE ET PÉRIODIQUE	PAGE 5
13. RISQUES MÉCANIQUES	PAGE 5
14. RISQUES ÉLECTRIQUES	PAGE 6
15. RISQUES THERMIQUES	PAGE 6
16. EMBALLAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT	PAGE 6
17. ÉLIMINATION	PAGE 6
18. CONDITIONS DE GARANTIE	PAGE 7
19. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES	PAGE 8
20. SIGNALEMENT DES RISQUES RÉSIDUELS	PAGE 8
21. PIÈCES DE RECHANGE POUR GÉNÉRATEUR DE VAPEUR	PAGE 9
22. PIÈCES DE RECHANGE POUR FER EC-100	PAGE 13
23. SCHÉMA DE CÂBLAGE	PAGE 115
24. ACCESSOIRES	PAGE 116

# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN MINI 45

Avant d'utiliser le Mini 45, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les instructions. N'utilisez pas le produit d'une manière différente de celle décrite ici.



## 1. SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MODÈLE :	Mini 45 V
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :	230/1 Hz 50-60 W 2510 W
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE :	1700 W
PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE :	800 L. 3,8
PUISSANCE DU FER :	4-5
CAPACITÉ UTILE DE LA CHAUDIÈRE :	HEURES
AUTONOMIE DU REPASSAGE :	environ 2,8 BAR 5 BAR IP
PRESSIION DE SERVICE :	32 KG. 8
PRESSIION MAXIMALE ADMISSIBLE :	Cm.
IP	
POIDS:	25x31x38
DIMENSIONS GÉNÉRALES :	h.
FABRIQUÉ EN ITALIE	




## 2. IMPORTANT

Avant l'arrivée du Mini 45, il est nécessaire que le client prépare une prise protégée, adaptée à la puissance du Mini 45, à proximité de l'endroit où il sera installé.

## 3. OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Ouvrez la boîte contenant le Mini 45 en orientant l'inscription vers le haut, prenez le manuel d'instructions et lisez-le attentivement.
- Retirez le Mini 45 de la boîte et insérez le ressort de fougère (fig. 1 lettre A) dans l'orifice spécial pour ressort de fougère situé à l'arrière de la chaudière (fig. 1 lettre B) en veillant à l'insérer complètement. 3)  
Fermez la fermeture éclair de la chaussette isolante spéciale au-dessus du câble électrique et du tuyau de vapeur (fig. 1 lettre C, optionnel)
- Insérez le tuyau de vapeur et le câble électrique dans le crochet à ressort du fougère (D) 5)  
Prenez le repose-fer (E) et placez-le sur la table où vous repassez ou, alternativement, placez-le dans le siège spécial prévu au-dessus de la MINI 45.  
Insérez le sabot anti-brillance sur la plaque de fer (F en option) en le fixant avec 6) le ressort spécial 7) Placez le fer sur le support en caoutchouc 8) Pour le Mini 45 équipé d'un chariot de transport (en option), vissez le bouton du chariot sur la fixation appropriée sous la base du Mini 45.

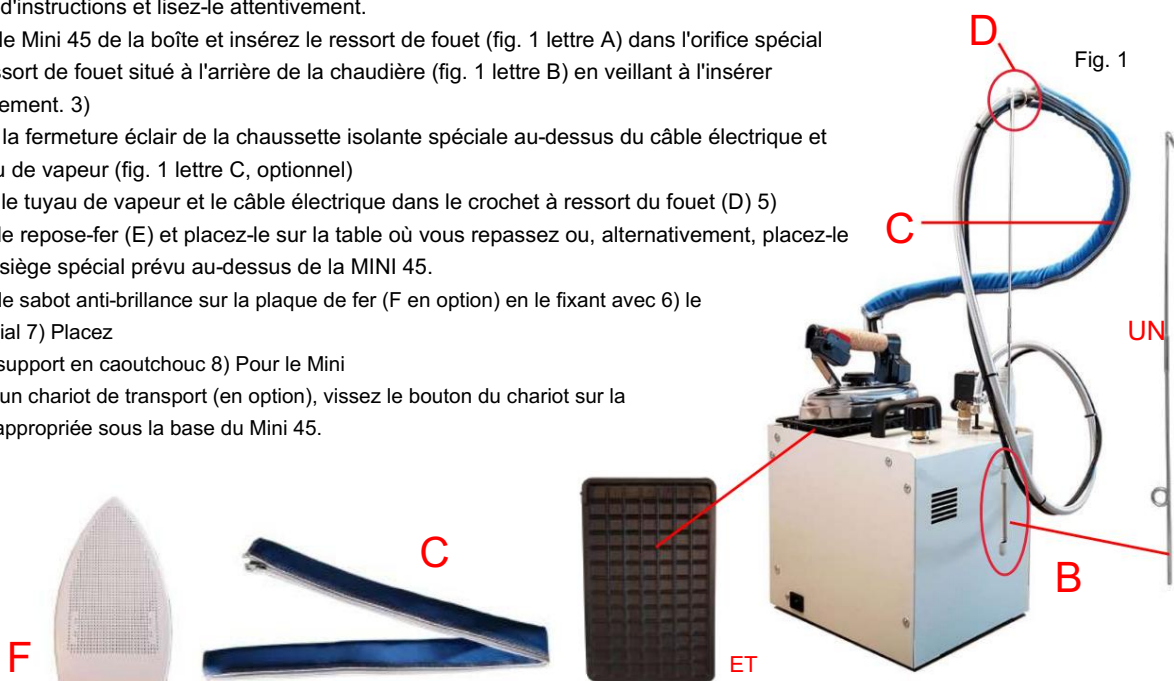


#### 4. RACCORDEMENT ET/OU REMPLACEMENT DU FER

Avec le Mini 45 éteint et la prise débranchée : pour


assembler le fer ou, s'il est nécessaire de le remplacer, procédez comme suit :

- Insérez le tuyau vapeur du fer (fig. G) dans le siège de l'électrovanne indiqué en (fig. H). Serrez le collier de serrage approprié à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Insérez la fiche du fer à souder (fig. I) dans la prise située au-dessus du MINI 45, comme indiqué sur la figure L.

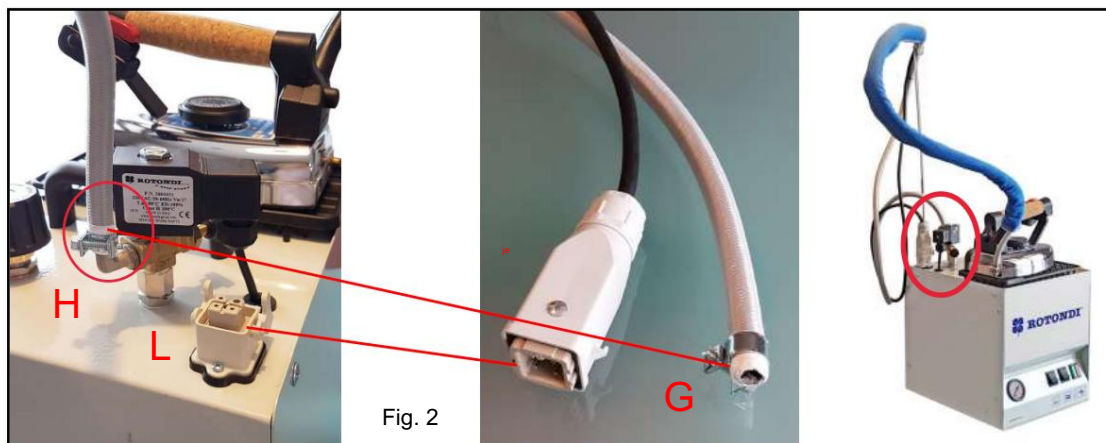

#### 5. OBLIGATOIRE

Dévissez le bouchon de la soupape de sécurité du Mini 45 (fig. M), remplissez la chaudière d'eau à l'aide du petit entonnoir fourni (fig. M1) jusqu'à débordement ou selon le niveau souhaité. Revissez le bouchon de la soupape de sécurité en le tenant par la partie en plastique, en veillant à ne pas trop le serrer afin de ne pas endommager le joint interne. Sortez le câble fourni de son emballage plastique (fig. N), branchez la fiche du câble sur le côté droit du générateur de vapeur à l'endroit indiqué (fig. O) et la fiche d'alimentation dans la prise 230 V 16 A.

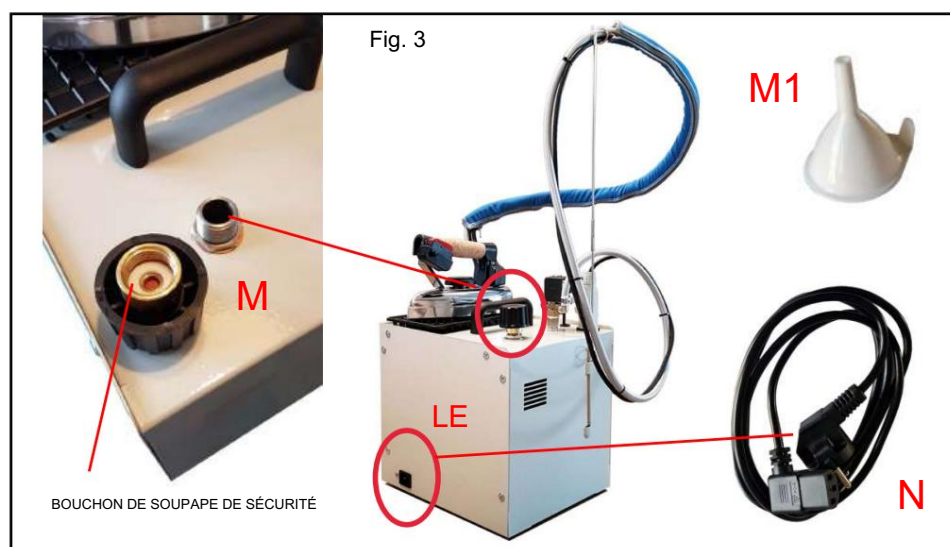

AVERTISSEMENT




Après environ 5 minutes, allumez l'interrupteur de résistance (fig. P), puis allumez l'interrupteur du fer à repasser (fig. Q) et mettez le fer en marche. thermostat (fig. 5) en position coton.

Attendez que le voyant de la chaudière s'éteigne (fig. R). Soulevez ensuite le fer par la poignée en liège et appuyez cinq fois sur le micro-interrupteur (fig. 6 T) pour libérer la vapeur. Assurez-vous également que la chaudière est bien saturée (en appuyant sur le micro-interrupteur, fer pointé vers le bas). Vous pouvez aussi régler le débit de vapeur à l'aide de la molette située sur l'électrovanne (fig. 7 U). Une fois l'opération terminée, le fer est prêt à repasser. Pendant le repassage, le voyant de la chaudière clignote, signe d'un fonctionnement normal (fig. S).



## 6. OBLIGATIONS ET RISQUES RÉSIDUELS

1. Utilisez uniquement l'eau courante du réseau pour les besoins domestiques.

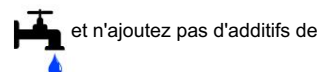

2. Purgez la chaudière en veillant à ce que la pression affichée par le manomètre ne dépasse pas 0,5 bar (fig. 4 V), en prenant soin d'ouvrir lentement le robinet de purge (fig. 13, chap. 9 en option). Portez des gants de travail pendant cette opération afin d'éviter les brûlures.

3. Ne remplacez jamais le bouchon de la valve (fig. 3M) par d'autres types de bouchons.

N.B. : le bouchon de la vanne est réglé à 4,5 bars et fait office de soupape de sécurité.

4. Ne laissez jamais le fer à repasser allumé sur la table à repasser ou sur les articles à repasser.

5. Branchez le Mini 45 à une prise de courant appropriée et mise à la terre.

6. Tenez les enfants et les animaux éloignés de la MINI 45, qu'elle soit en marche ou éteinte.

7. Ne vidangez pas l'eau de la chaudière pendant son fonctionnement. Attendez au moins une heure après l'arrêt et effectuez le remplissage. assurez-vous que la pression indiquée sur le manomètre est de 0 BAR (fig. 4 V).


8. Ne jamais utiliser le fer à repasser pour repasser des vêtements posés sur des personnes.

9. Placez le chariot MINI 45 sur une surface stable, au plus près de la table à repasser. Ne tirez pas excessivement sur le fil et le tube du fer, car cela pourrait faire basculer le chariot. **AVERTISSEMENT** : Ne déplacez pas le MINI 45 lorsqu'il est allumé. L'utilisation de la poignée spéciale est autorisée uniquement lorsque le générateur de vapeur a refroidi ou est éteint.



## 7. OPÉRATION DE REPASSAGE

1. Passez le fer à repasser sur les vêtements à repasser en appuyant sur le micro-interrupteur du fer à intervalles réguliers. (Fig. 8) pour libérer la vapeur. Pour un repassage optimal, il est conseillé de régler le thermostat du fer à repasser vers la zone finale « coton ».
2. Pour les articles délicats, bleus ou noirs, nous recommandons l'utilisation de la chaussure spéciale anti-brillance en PTFE (fig.9).
3. Il est prudent, lors du repassage, de placer le fer sur le repose-fer approprié (fig. 10) et de faire attention à la position de ses câbles ; ils peuvent provoquer des courts-circuits s'ils entrent en contact avec la table à repasser ou se tordre.
4. Pour le repassage à sec, le thermostat (fig. 8) peut être réglé sur différentes positions, selon le type de tissu à repasser (se référer donc aux instructions apposées sur les vêtements). Pour le repassage à la vapeur, le thermostat doit être réglé sur la position « coton » ou « lin ».

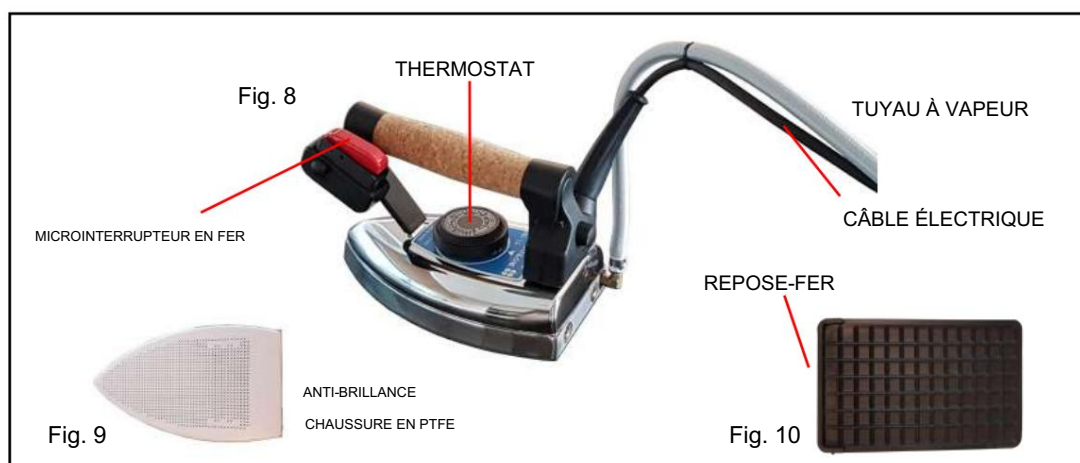

## 8. REMPLIR D'EAU DANS LA CHAUDIÈRE

L'eau est épuisée lorsque, pendant le repassage, le voyant « pas d'eau » s'allume (fig. 11 S). À ce moment-là, éteignez la chaudière et le fer (fig. P et Q) et débranchez le Mini 45. Attendez 5 à 10 minutes, le temps que la pression sur le manomètre descende en dessous de 0,5 bar. Dévissez lentement le bouchon de la soupape de sécurité (fig. 12) et attendez que toute la vapeur s'échappe. Dévissez et retirez le bouchon avec précaution et patientez quelques minutes. Remplissez ensuite la chaudière d'eau. Revissez le bouchon de la soupape de sécurité, rebranchez l'appareil, allumez la chaudière et le fer et attendez que le voyant de la chaudière s'éteigne (fig. 11 R). Le fer est alors prêt à repasser.



Fig. 11



Fig. 12

## 9. ÉVACUATION DE LA CHAUDIÈRE (FACULTATIF)

Effectuez l'opération avec le Mini 45 éteint et froid (le manomètre doit indiquer 0 bar) et le bouchon débranché. Ouvrez le robinet de purge de la chaudière (Fig. 13, optionnel), attendez que toute l'eau s'écoule, puis refermez-le. Il est possible que le robinet de purge se bouche : dans ce cas, utilisez un fil de fer de 3 à 4 mm de diamètre (ou équivalent) et insérez-le dans le conduit pour le déboucher.



DÉCHARGE DE CHAUDIÈRE  
(FACULTATIF)

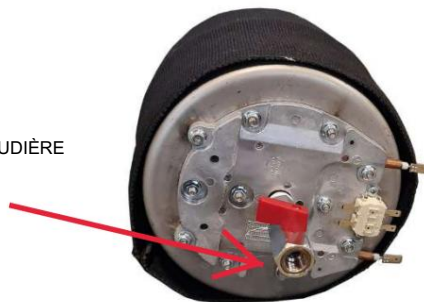


Fig. 13

## 10. BON FONCTIONNEMENT

La Mini 45 a été conçue et fabriquée pour repasser les vêtements à usage familial et pour la confection sur mesure. Elle peut fonctionner jusqu'à 25 heures par semaine (réparties en plusieurs sessions) et jusqu'à 100 heures par mois (réparties en plusieurs sessions).

## 11. INTERVENTIONS ET PETITES RÉPARATIONS

1. Vider la chaudière toutes les 20 heures de repassage.
2. Remplacez le joint du bouchon de la soupape de sécurité (utilisez uniquement des joints d'origine) toutes les 1 200 heures d'éclairage ou au maximum tous les 2 ans. Pour effectuer cette opération, la machine doit être éteinte et froide.
3. Remplacez le bouchon de la soupape de sécurité toutes les 2 500 heures de fonctionnement ou au maximum tous les 3 ans. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous. Pour fonctionner, la machine doit être éteinte et froide.

## 12. ENTRETIEN OBLIGATOIRE ET PÉRIODIQUE

(À EFFECTUER EXCLUSIVEMENT DANS LES CENTRES D'ASSISTANCE OU CHEZ LE FABRICANT)

Remplacer:

1. la soupape de sécurité interne toutes les 2100 heures de fonctionnement ou au plus tard tous les 3 ans ;
2. le thermostat interne toutes les 2100 heures de fonctionnement ou au plus tard tous les 3 ans ;
3. le tuyau de vapeur et le fil de fer chaque fois qu'ils sont endommagés (fig. 8).

Il est également recommandé de nettoyer la chaudière du calcaire toutes les 2500 heures de repassage ou au maximum tous les 3 ans.

## 13. RISQUES MÉCANIQUES

Les situations énumérées ci-dessous sont définies comme dangereuses d'un point de vue mécanique, car elles peuvent placer l'opérateur utilisant le Mini 45 dans des conditions dangereuses :

1. lors de l'utilisation du Mini 45 en dehors du repassage normal ;
2. lors du remplacement du joint du bouchon de la soupape de sécurité par des joints non originaux.



#### 14. RISQUES ÉLECTRIQUES

Les situations énumérées ci-dessous sont définies comme dangereuses d'un point de vue électrique, car elles peuvent placer l'opérateur utilisant le Mini 45 dans des conditions dangereuses :


1. lorsque le commutateur différentiel (de sauvetage) intervient lorsque l'interrupteur principal est activé,
2. lors de l'utilisation du Mini 45 pendant un orage,
3. lors de l'utilisation du Mini 45 sans protection adéquate des pieds (sans chaussures) ou avec les pieds mouillés,
4. lorsque les câbles électriques sont endommagés,
5. lorsque le fer perd de l'eau,
6. lorsque le fer surchauffe,
7. lors du lavage ou du nettoyage du fer à repasser à l'eau,
8. lorsque la chaudière est remplie d'eau avec le Mini 45 allumé,
9. lorsque le Mini 45 perd de l'eau.



#### 15. RISQUES THERMIQUES

Les situations énumérées ci-dessous sont définies comme dangereuses d'un point de vue thermique, car elles peuvent placer l'opérateur utilisant le MINI 45 dans des conditions dangereuses :

1. lorsque vous touchez la plaque du fer à repasser lorsque celui-ci est en marche ;
2. lorsque vous touchez l'électrovanne de vapeur du Mini 45 sous pression ;
3. lorsque le bouchon de la soupape de sécurité s'ouvre alors que la chaudière est sous pression ; ou touchez le robinet de vidange de la chaudière (facultatif)
4. lorsque vous touchez le bouchon de la soupape de sécurité du Mini 45 sous pression ;
5. lorsqu'on dirige le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux.

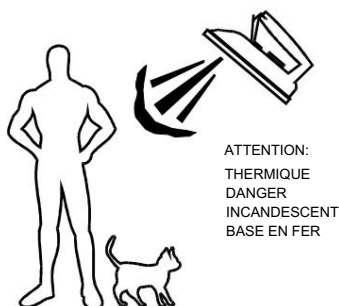

Ne pas repasser les vêtements directement sur personnes.

Ne laissez pas le fer chaud sur les vêtements.

Après utilisation, rangez toujours le fer sur son support.



#### 16. EMBALLAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT

Le Mini 45 peut être emballé sous cellophane, monté sur une palette ou dans un carton rigide. Cet emballage, n'étant pas rigide, est peu résistant aux chocs. Il est donc recommandé de manipuler le carton avec précaution et de ne pas l'utiliser comme tabouret ou support. Les Mini 45 ne doivent pas être empilés (MANIPULER AVEC PRÉCAUTION).

#### 17. DÉCHETS



##### IMPORTANT!

Conformément à la réglementation en vigueur dans le pays en matière d'élimination des déchets Pour l'installation et par respect de l'environnement, toutes les pièces de l'équipement doivent être divisés afin qu'ils puissent être éliminés séparément et récupérés de manière appropriée.

L'élimination de ces équipements est conforme à la directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques).  
Directive relative aux équipements (2012/19/UE) - Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.  
Cette directive a pour objectif de prévenir la mise en circulation de déchets d'équipements électriques et électroniques.  
les équipements électroniques et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation de ces déchets afin de réduire leur mise au rebut.



L'utilisateur doit donc déposer le matériel en fin de vie dans des centres de collecte séparés appropriés.  
Les déchets électroniques et électrotechniques doivent être recyclés ou retournés au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, selon le principe « un pour un ». L'élimination illégale du produit par l'utilisateur implique l'application de  
Sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

## 18. CONDITIONS DE GARANTIE

La machine est garantie douze (12) mois à compter de la date de livraison. La garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et de déplacement (repas, hébergement, etc.) sont exclus ; les heures de déplacement sont facturées. La garantie est valable uniquement si le générateur de vapeur a été utilisé correctement, conformément aux instructions du fabricant, et n'a subi aucune modification. Elle est immédiatement annulée si des modifications et/ou des réparations sont effectuées sur la machine par du personnel non autorisé par Rotondi Group Srl. Les pièces d'usure sont couvertes par la garantie.

La garantie est également nulle dans les cas suivants :

- pour non-respect total ou partiel des instructions contenues dans ce manuel
- non-respect des conditions de paiement ;
- si un entretien adéquat n'est pas effectué ;
- en cas de retrait ou de falsification des plaques et/ou des étiquettes ;
- mauvaise conservation ou assemblage incorrect ;
- inconvénients liés à une utilisation incorrecte ;
- inexpérience d'utilisation ;
- dépassement des limites de performance ;
- contraintes électriques excessives ;
- utilisation dans des conditions non optimales
- pour l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Exclusion de responsabilité pour les dommages indirects : En aucun cas ROTONDI GROUP Srl ne pourra être tenu responsable de dommages (y compris, sans limitation, les dommages indirects dus à une perte ou à une perte de revenus, à une perte d'activité commerciale) interruption ou autres pertes économiques), résultant de l'utilisation du générateur de vapeur, même en cas d'incident que ROTONDI GROUP Srl a été avertie de la possibilité de tels dommages.



### AVERTISSEMENT!

Toute modification apportée à la machine sans l'accord de Rotondi Group Srl et altérant les fonctionnalités attendues, notamment en modifiant le contenu de l'analyse des risques (et en engendrant des risques supplémentaires ou différents), engage l'entière responsabilité de ses auteurs. Les modifications effectuées sans l'autorisation de Rotondi Group Srl annulent toute garantie et rendent caduque la déclaration de conformité aux directives applicables.

Les réparations effectuées sous garantie n'interrompent pas la durée de la garantie.

## 19. RÉFÉRENCE AUX NORMES











Les indications contenues dans les documents suivants ont été utilisées pour la préparation du manuel :

Directive basse tension : 2014/35/UE

EN 60335-2-3:2016 avec

EN 60335-1:2012 +AC:2014 + A11:2014


## 20. RAPPORTS SUR LES RISQUES RÉSIDUELS

DESCRIPTION	DESCRIPTION DU SYMBOLE	DESCRIPTION DU SYMBOLE	SYMBOLE
Il est obligatoire de lire les instructions Il est obligatoire de lire les instructions		Ne pas vaporiser d'eau Ne pas vaporiser d'eau	
Il est obligatoire de couper le courant Il est obligatoire de couper l'électricité		Danger générique Danger générique	
Il est obligatoire d'assurer la mise à la terre Il est obligatoire de s'assurer de la connexion à la terre.		Danger : Surface chaude - température dangereuse Danger : surface chaude - température dangereuse	
Obligation générale Obligation générale		Danger : électricité Danger : courant électrique	
Le port de gants de protection est obligatoire Le port de gants de protection est obligatoire.		Danger : Réservoir sous pression Danger : réservoir sous pression	


Sur le générateur de vapeur se trouve une étiquette de contrôle indiquant le modèle, les données techniques, les symboles des risques résiduels et les certifications auxquelles l'appareil est conforme.



## 21. PIÈCES DE RECHANGE

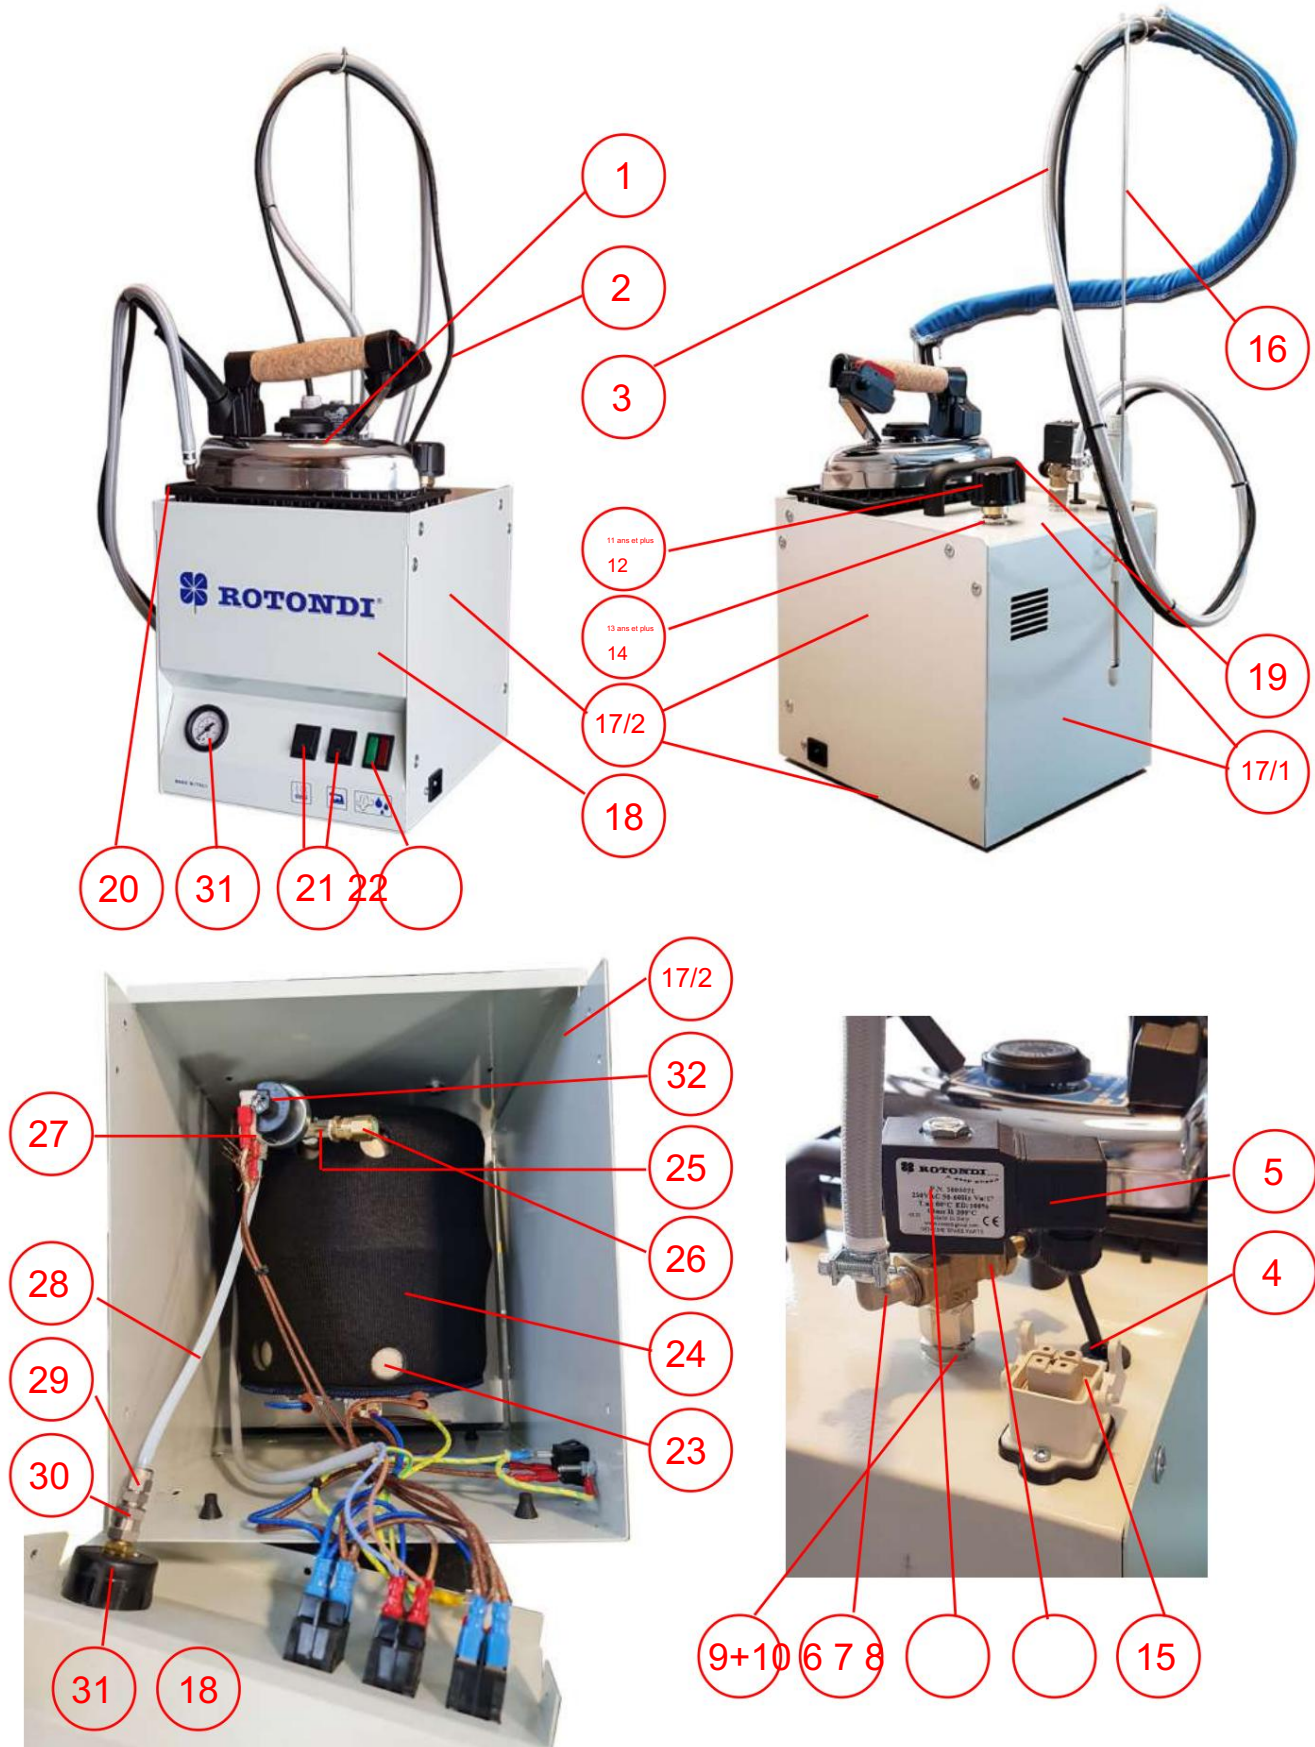

## 21. PIÈCES DE RECHANGE POUR GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

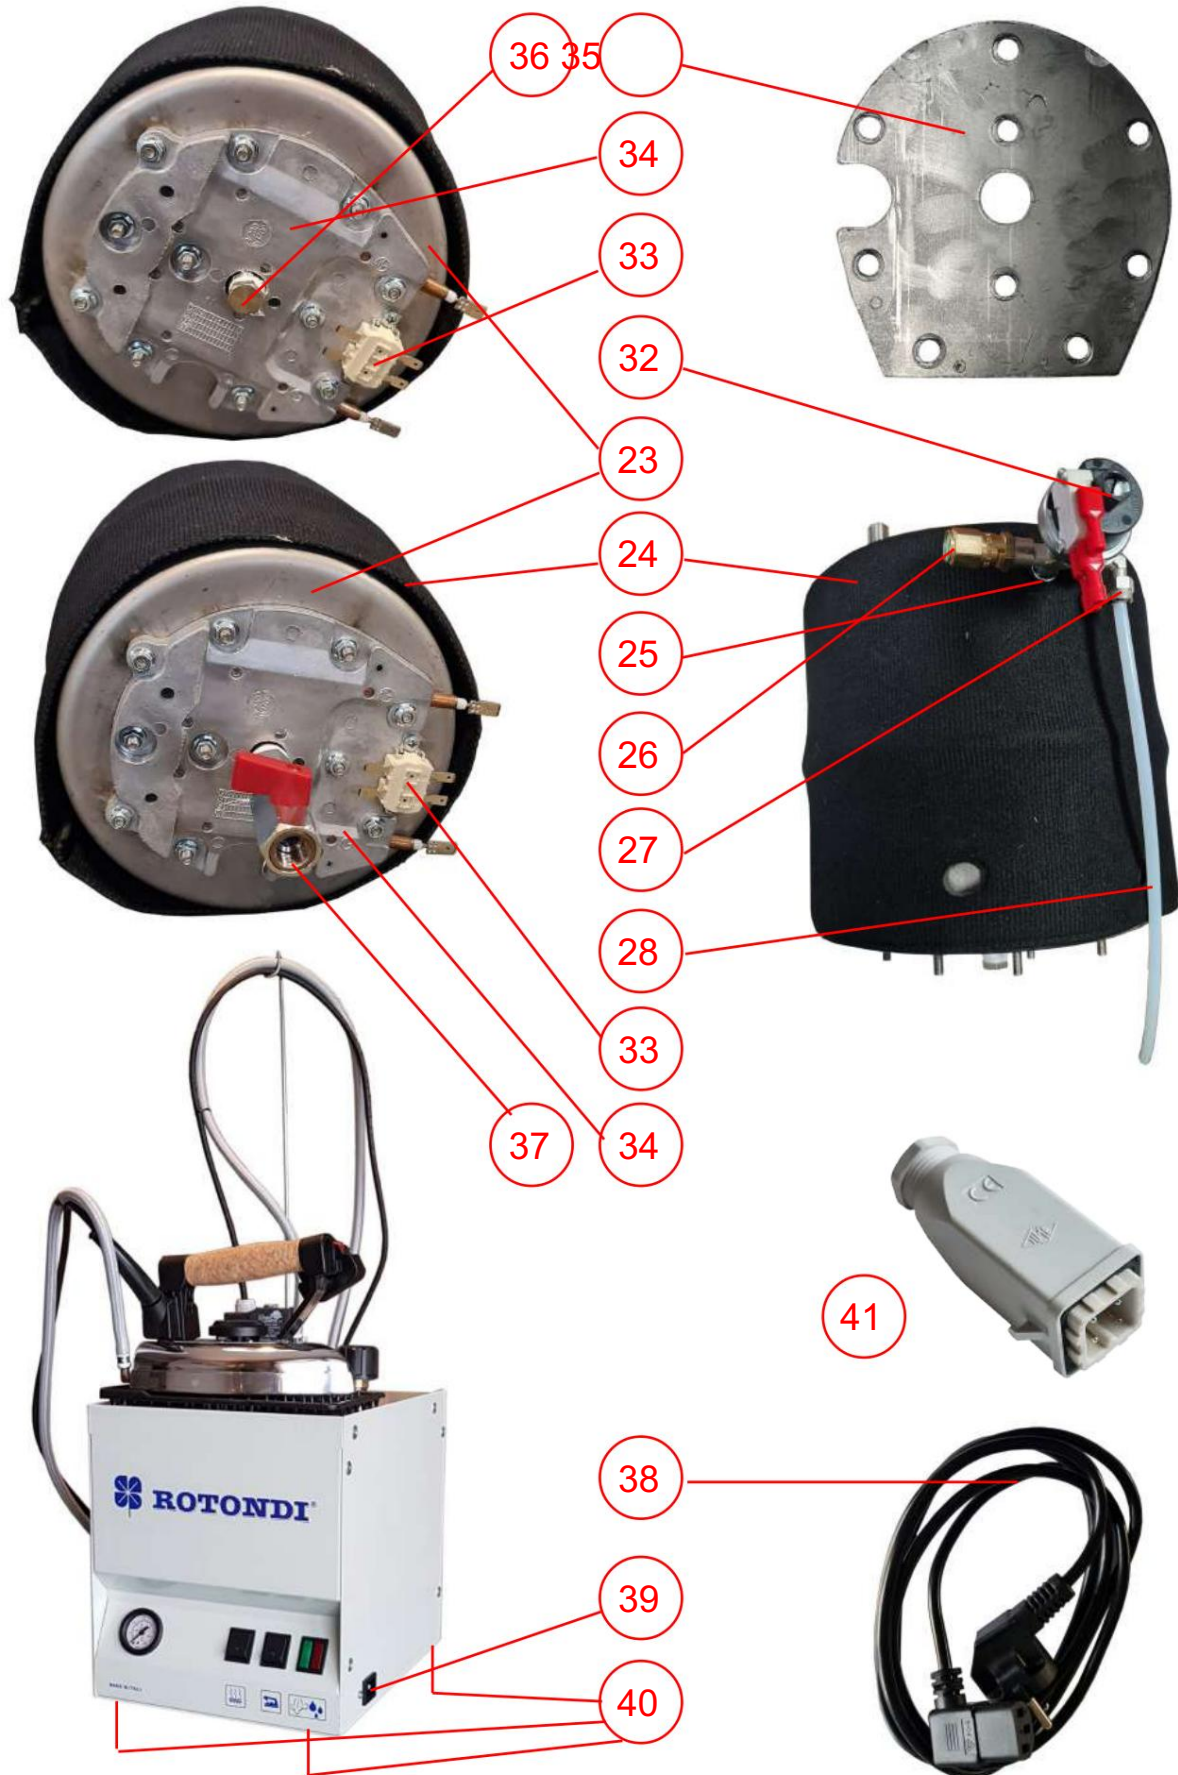


## 21. PIÈCES DE RECHANGE POUR GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

PDV	Qté	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
1	1	EC-100 FER	REC-100
2	1	CÂBLE EN FER 4x1	3060004
3	1	TUYAU À VAPEUR EN FER	3067012
4	1	SUPPORT DE CÂBLE EN CAOUTCHOUC	3036001
5	1	CONNECTEUR DE VANNE SOLÉNOÏDE AVEC CÂBLE	3012010
6	1	RACCORD DE VAPEUR COUDE 1/4"	3026070
7	1	BOBINE DE L'ÉLECTROVANNE À VAPEUR	3067005
8	1	CORPS DE L'ÉLECTROVANNE À VAPEUR	3060013
7+8	1	ÉLECTROVANNE COMPLÈTE 1/4"	3003021
9	2	ÉCROU 1/4"	3026178
10	2	RONDELLE 1/4"	3026213
11	1	CAPUCHON DE SÉCURITÉ 1/2"	3067057
12	1	Bague pour bouchon 1/2"	3060006
13	2	ÉCROU 1/2"	3026072
14	1	RONDELLE 1/2"	3026214
15	1	DOUILLE À 4 PÔLES POUR FER	13007015
16	1	RESSORT DE FOUET DE SUPPORT DE CÂBLE	3067001
17/1	1	CADRE EN « L »	100700001
17/2	1	CADRE EN « U »	100700002
18	1	CADRE AVANT	100700005
19	1	POIGNÉE	3032172
20	1	REPOSE-FER	3067010
21	2	INTERRUPTEUR	3009020
22	1	DOUBLE VOYANT PILOTE	3009199
23	1	CHAUDIÈRE	3060120
24	1	ISOLATION DE CHAUDIÈRE	13042148

## 21. PIÈCES DE RECHANGE POUR GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

PDV	Qté	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
25	1	AJUSTEMENT CROISÉ H/F/F/F 1/8"	3026067
26	1	Soupape de sécurité 1/8" 5 bar	3018016
27	1	RACCORD COUDE TUYAU 1/8" 4/6	3026075
28	1	Tuyau en téflon 4/6	3035009
29	1	RACCORD DROIT TUYAU 1/8" 4/6	3026073
30	1	MANCHON F/F 1/8"	3026076
31	1	ÉCHELLE 1/8" 0/6 BAR	3025011
32	1	PRESSOSTAT 1/8" 2,8 BAR	3067028
33	1	THERMOSTAT 180°C + THERMOFUSIBLE 298°C	3060064
34	1	ÉLÉMENT 1700W	3067104
35	1	ANNEAU ÉLÉMENTAIRE	3067022
36	1	CAP 1/4"	3026085
37	1	ÉVACUATION DE LA CHAUDIÈRE (EN OPTION)	3016158
38	1	CÂBLE D'ALIMENTATION	3015104
39	1	PRISE D'ALIMENTATION 10 A	3009200
40	4	PIEDS EN CAOUTCHOUC	3039061
41	1	ÉTUI POUR DOUILLE DROITE + MÂLE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE 4 PÔLES	313007013


## 22. PIÈCES DE RECHANGE EN FER MOD. EC-100

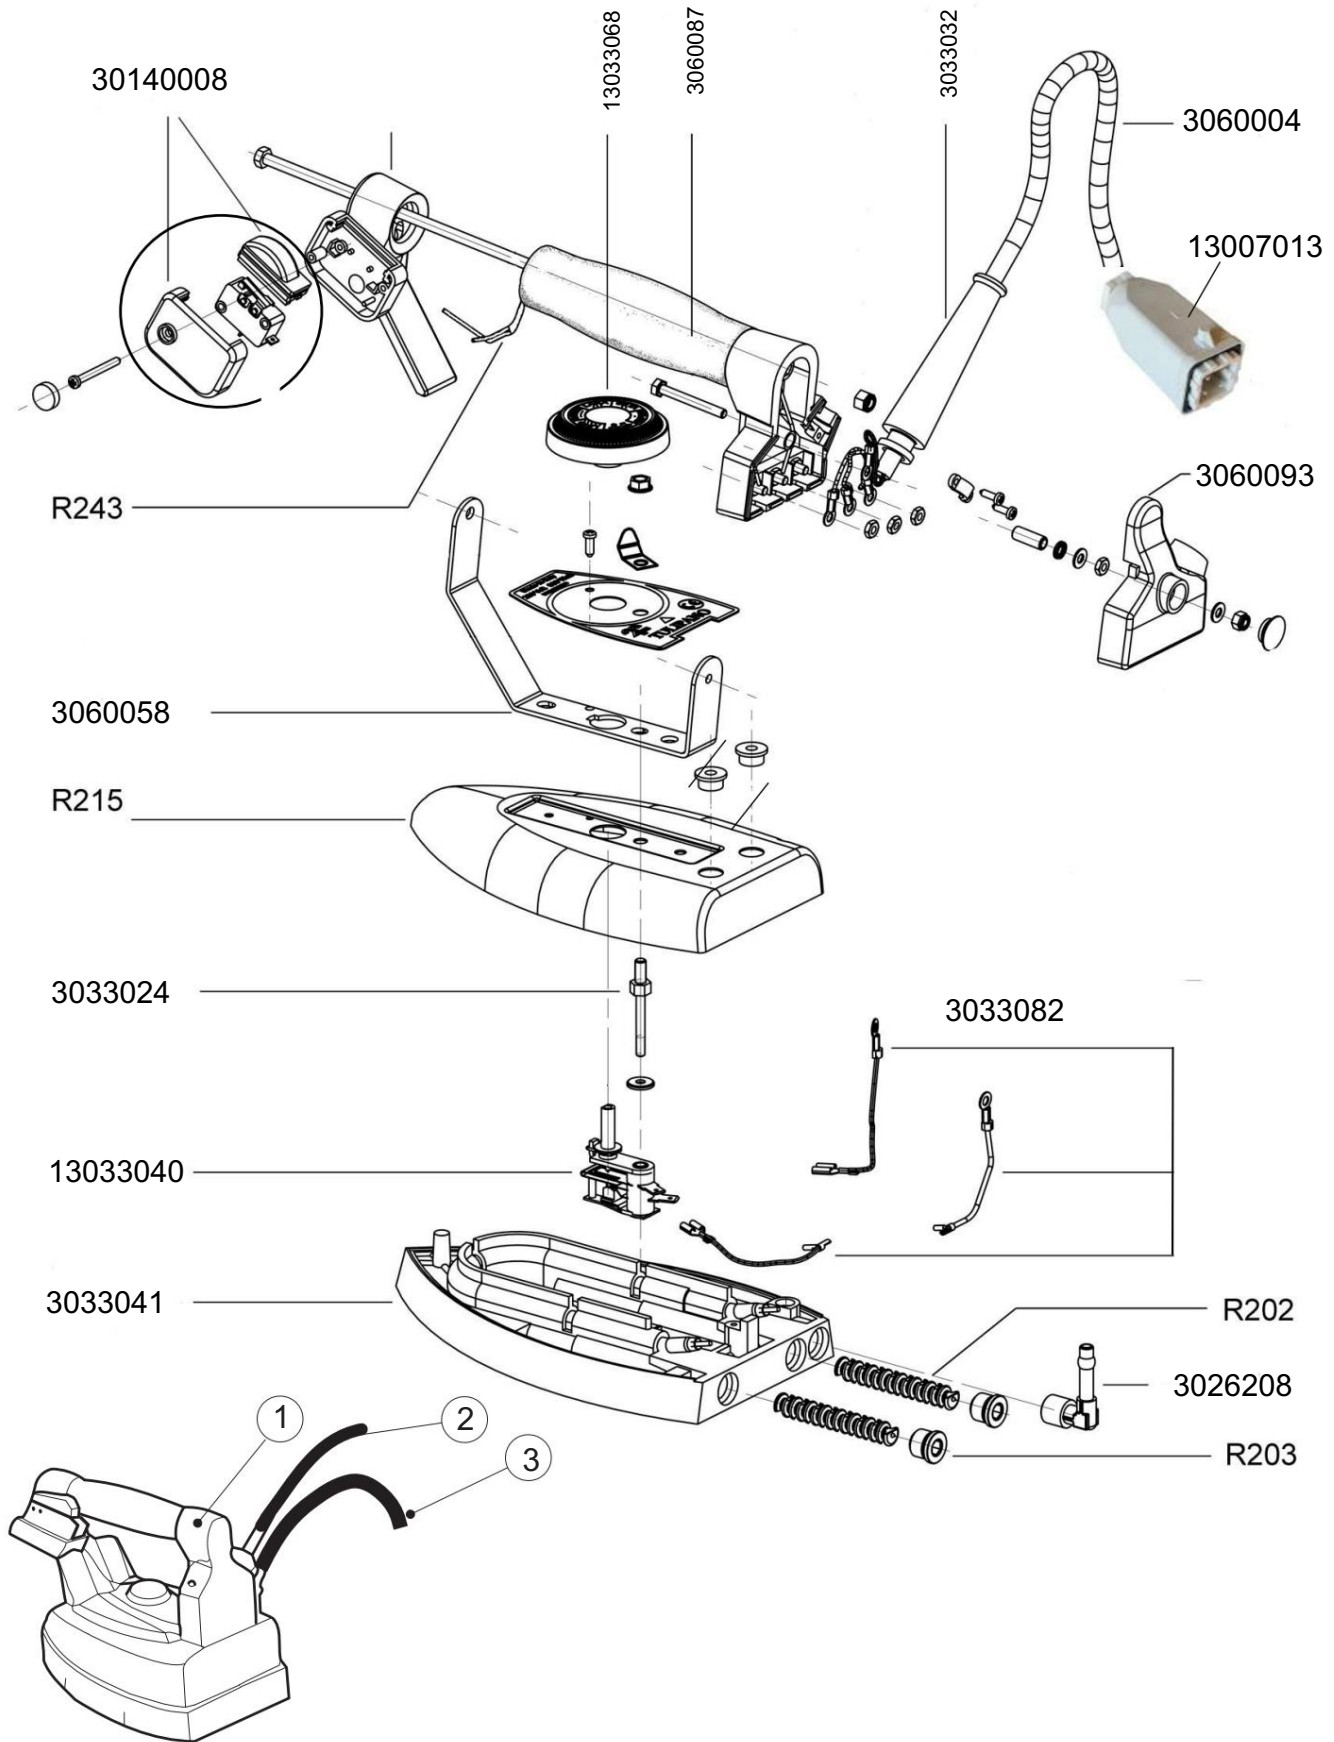

## 22. PIÈCES DE RECHANGE EN FER MOD. EC-100

POSITION/CODE	DESCRIPTION
REC-100	FER
3060004	CÂBLE EN FER 4x1
3067012	TUYAU À VAPEUR EN FER
3033024	ENTRETOISE
3014008	MICRO-INTERRUPTEUR
3026208	RACCORD 1/4"
3033032	SUPPORT DE CÂBLE
3033041	PLAQUE DE FER
3060087	POIGNÉE EN LIÈGE
13033040	THERMOSTAT INTÉGRÉ
13033068	BOUTON
R202	FILTRE MÉTALLIQUE
R203	ARRÊTS DE FILTRAGE
3033082	FILS ÉLECTRIQUES
R215	COUVERTURE
3060058	POIGNÉE DE SUPPORT
3060093	SUPPORT DE POIGNÉE ARRIÈRE
13033041	SUPPORT MICRO AVANT
R243	FIL MICRO
13007013	ÉTUI POUR DOUILLE DROITE+ CONNECTEUR ÉLECTRIQUE MÂLE 4 PÔLES

## 23. SCHÉMAS DE CÂBLAGE

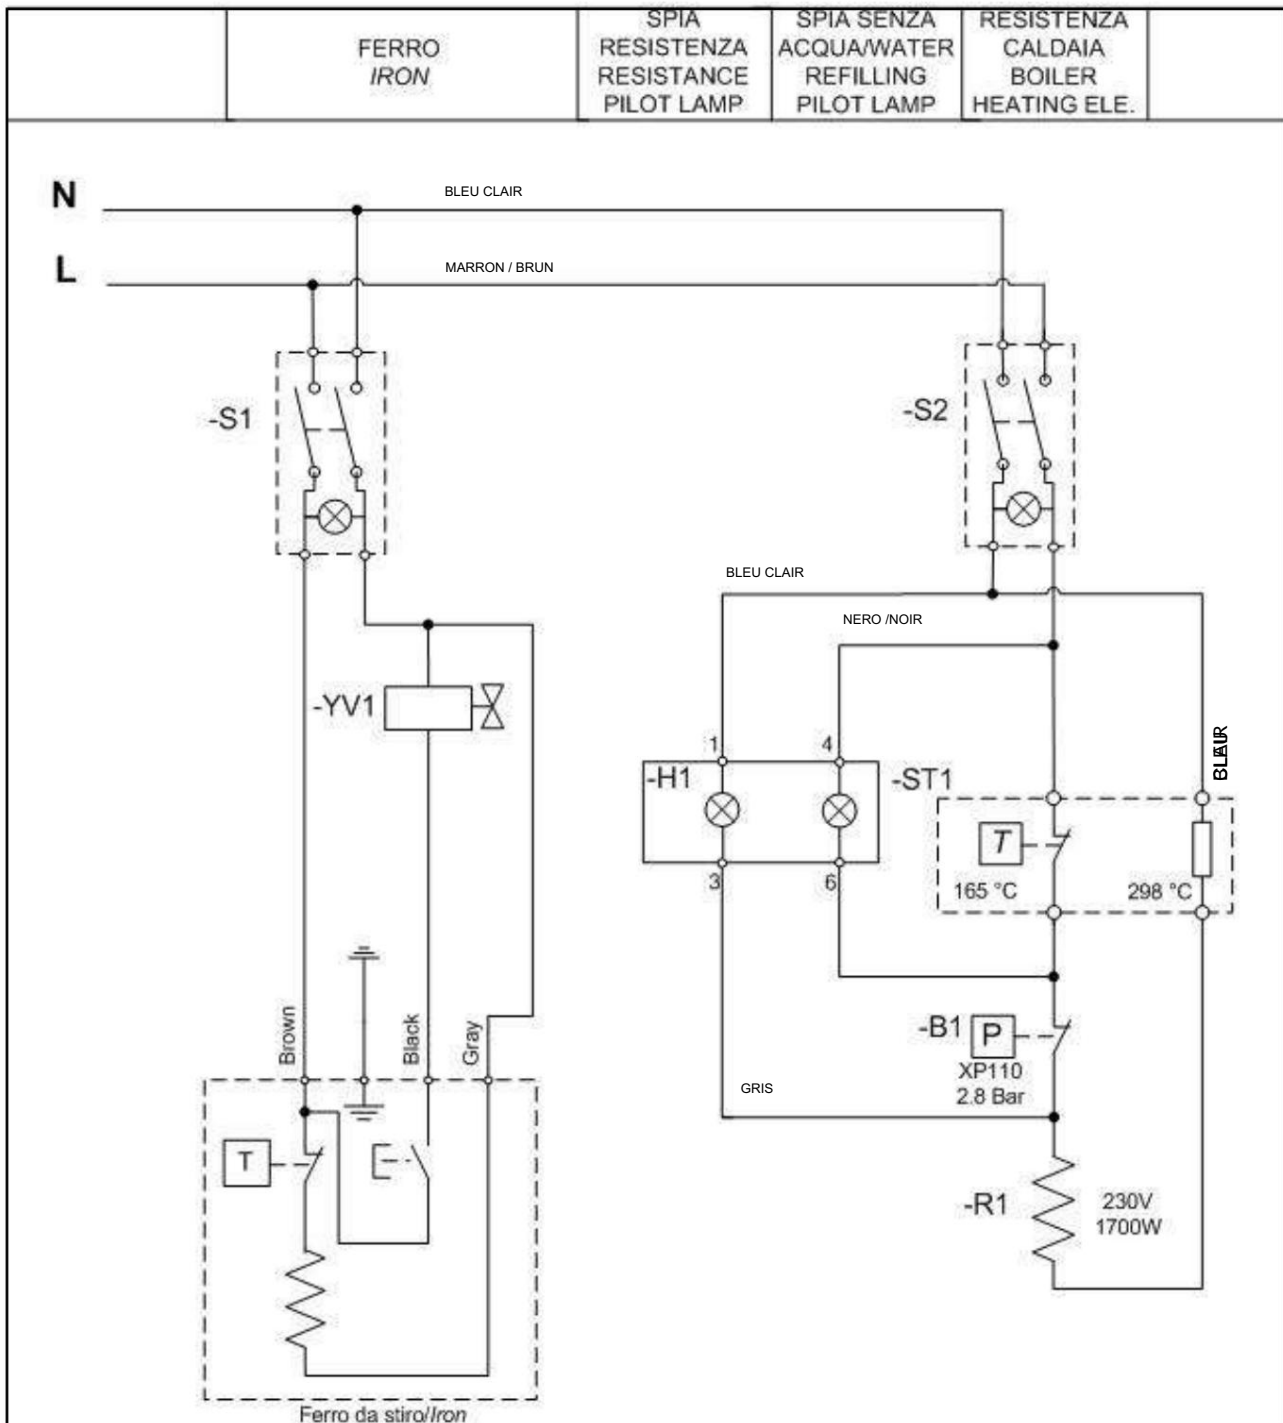

## 24. ACCESSOIRES

Table à vide Mod. Mini 9



Mini 45 avec chariot



Mini 3 en acier inoxydable



Bras RA1 pour table d'aspiration





Via Fratelli Rosselli 14/16 - 20019 Settimo Milanese (Mi)- Italie  
Tél. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329  
[www.rotondigroup.com](http://www.rotondigroup.com) - Email : [rotondi@rotondigroup.it](mailto:rotondi@rotondigroup.it)